

3 年保管

※解体・改修工事終了後

株式会社■■■ 御中

アスベスト事前調査報告書

報告書No : A24-0001

【 調 査 件 名 】

▲▲ビル 改修工事

【 調 査 期 間 】

自: 2024 年 4 月 1 日

至: 2024 年 4 月 10 日

DAYLAB

株式会社デイラボ

東京都江東区亀戸 2 丁目 3 番 6 号

TEL 03-3684-6110

1. 調査概要

【 調 査 概 要 】

調査依頼者	株式会社■■■
調 査 件 名	▲▲ビル 改修工事
建築物名称	▲▲ビル
所 在	東京都江東区●●
建築物又は工作物の 新築工事の着工日	不明
耐 火	そ の 他
構 造	S 造
延 べ 面 積	2,312㎡
階 数	地上 7 階 / 地下 1 階
その他工作物	—
	—
	—
調査を行った箇所	1階 事務所、2階 事務所
備 考	

事前調査者	氏 名	●●●●
	調査機関名称	株式会社デイラボ
	講習実施機関の名称	一般財団法人 ○○○○
	登録規程の区分	一般
分析者	氏 名	○○○○
	分析機関名称	株式会社デイラボ
	講習実施機関の名称	一般社団法人 ○○○○

2. 調査結果

【石綿含有の有無と含有無しの根拠】

建材名称		石綿使用の有無・根拠								
作業 レベル	建材の種類	石綿含有の有無			含有なし					
		有	みなし	無	①目視 ②設計図書(④を除く) ③分析 ④建築材料等の製造者による証明 ⑤建築材料等の製造年月日					
1	吹付材	☐	☐	☒	① ☐	② ☐	③ ☒	④ ☐	⑤ ☐	
2	保温材	☐	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐	
	煙突断熱材	☐	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐	
	屋根用折版断熱材	☐	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐	
	耐火 被覆材	けい酸カルシウム板第2種	☐	☐	☒	① ☐	② ☐	③ ☒	④ ☐	⑤ ☐
	その他耐火被覆材	☐	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐	
3	仕上塗材	☐	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐	
	スレート波板	☐	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐	
	スレートボード・フレキシブルボード	☒	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐	
	屋根用化粧スレート	☐	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐	
	けい酸カルシウム板第1種	☒	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐	
	押出成形セメント板	☐	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐	
	パルプセメント板(木毛板)	☐	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐	
	ビニル床タイル(Pタイル)	☐	☐	☒	① ☐	② ☐	③ ☒	④ ☐	⑤ ☐	
	窯業系サイディング	☐	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐	
	石膏ボード・ジプトーン	☐	☐	☒	① ☐	② ☐	③ ☒	④ ☐	⑤ ☐	
	ロックウール吸音天井板	☐	☐	☒	① ☐	② ☐	③ ☒	④ ☐	⑤ ☐	
	その他	下地調整材	☐	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐
		長尺シート	☒	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐
		クッションフロアシート	☐	☐	☒	① ☐	② ☐	③ ☒	④ ☐	⑤ ☐
		ソフト巾木	☐	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐
		クロス	☐	☐	☒	① ☐	② ☐	③ ☒	④ ☐	⑤ ☐
		接着剤	☒	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐
		モルタル	☐	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐
		耐火パテ	☐	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐
		防水シート	☐	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐
		ウレタン防水	☐	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐
		アスファルト防水	☐	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐
		パッキン類	☒	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐
		継手・キャンバス継手	☐	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐
		耐火二層管(トミジ管)	☐	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐
		木毛セメント板	☐	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐
		アスファルトルーフィング	☐	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐
		フリーアクセスフロアパネル	☐	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐
		石綿布	☐	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐
		ユニットバス	☐	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐
			☐	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐
		☐	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐	
	☐	☐	☐	① ☐	② ☐	③ ☐	④ ☐	⑤ ☐		

【 考察、特記事項 】

・ 本件調査は、ご依頼者様のご指示頂きました範囲で実施しており、それ以外の範囲、部位、建材等につきましては未確認・未調査です。未調査箇所を工事・施工される際は、追加で改めて調査が必要なため、十分ご注意ください。

・ アスベスト含有が認められた箇所につきましては、次頁をご参考して頂き、法令に従い施工を行ってください。ただし、自治体により別途条例等が設けられている場合がありますので、施工に際しては十分ご注意ください。


・ 1階EPSは隠ぺい部の為、未調査です。未調査箇所を工事。施工される際は、追加で改めて調査が必要なため、十分ご注意ください。

・ 本書は、本件調査箇所において、将来、本件工事とは別の工事を実施される際におきましても、同建材に変更がない限り継続して使用できます。また、改修・更新工事を実施された際は、その施工図書・資料等を、本書に添付するなどし、履歴が確認できる様に保存・保管されることをお勧めします。

・ アスベスト除去工事を実施される際には、石綿障害予防規則第35条により、事前調査の結果の概要、及び作業の実施状況の記録の概要の作成、並びに、石綿等の取扱い作業に従事する労働者について、**作業に従事しないこととなった日から40年間の保存の義務がありますので、事前調査の結果の概要につきましては、本書を保存されるか、石綿事前調査結果報告届の写しを保存してください。**

3. 調 査 写 真 調 査 位 置 図 分 析 結 果

1階

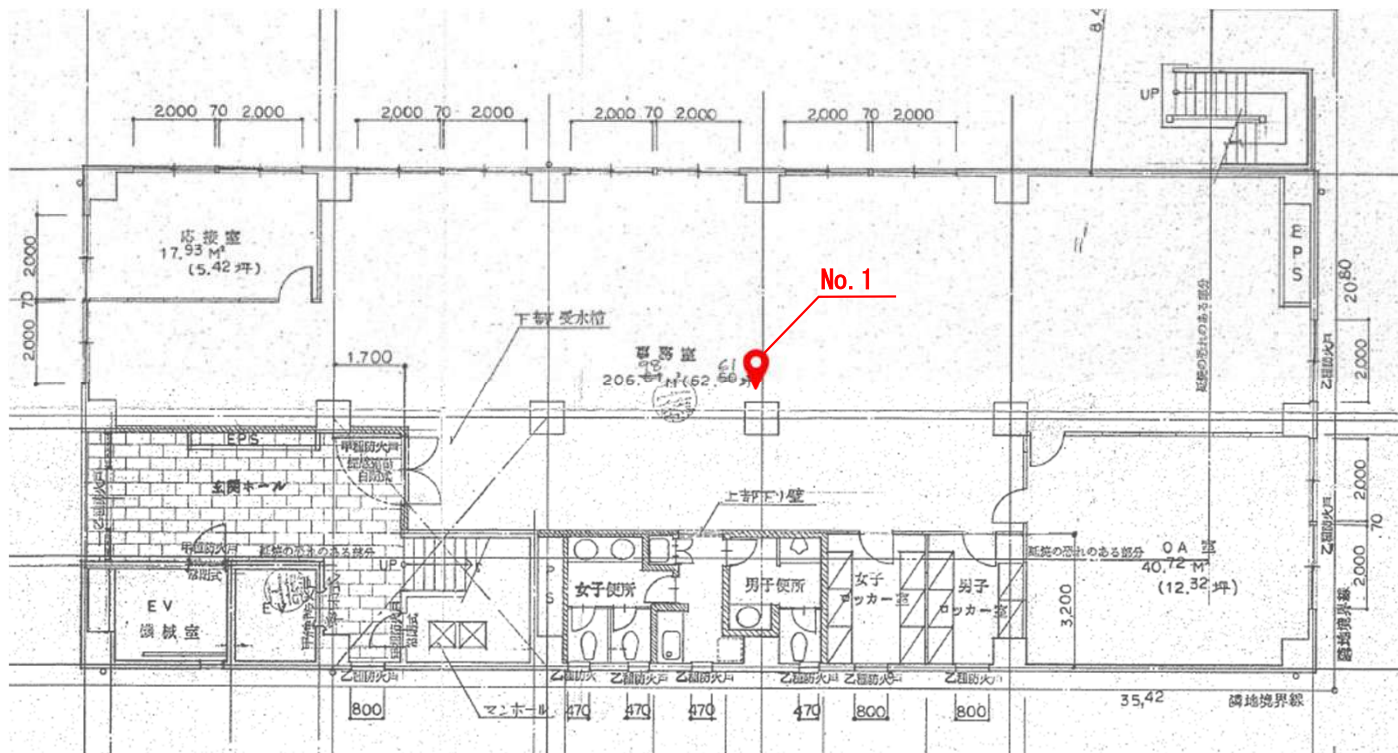

採取前



採取試料



補修後



【調査結果等】


1階 オフィス 床 Pタイル/接着剤

凡 例	No. ○ 	含有なし ※No. は分析結果試料 I D
	No. ○ 	含有 ※No. は分析結果試料 I D
		含有建材 ※右記の調査結果等欄

調査写真・調査位置図

株式会社デイラボ

1階

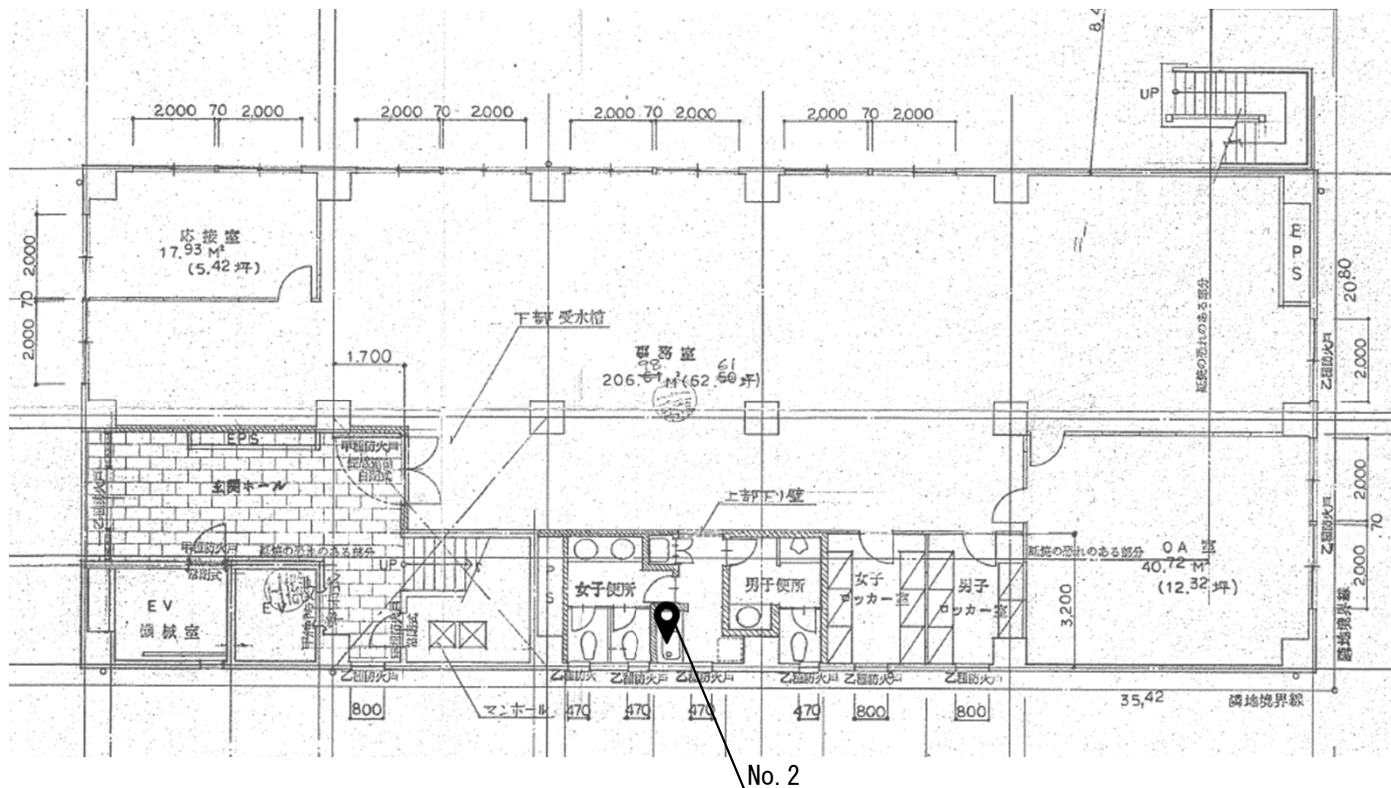


採取前



採取試料



補修後

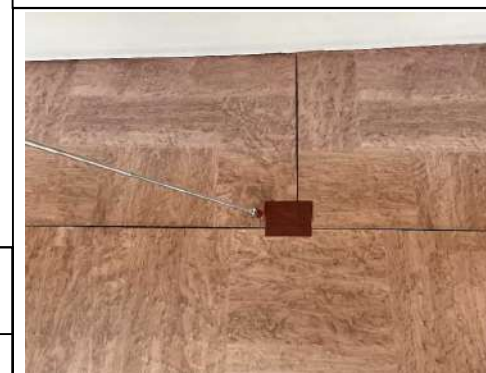

【調査結果等】


1階 給湯室 床 長尺シート

凡 例	No. ○	含有なし ※No. は分析結果試料 I D
	No. ○	含有 ※No. は分析結果試料 I D
		含有建材 ※右記の調査結果等欄

調査写真・調査位置図

株式会社デイラボ

1階

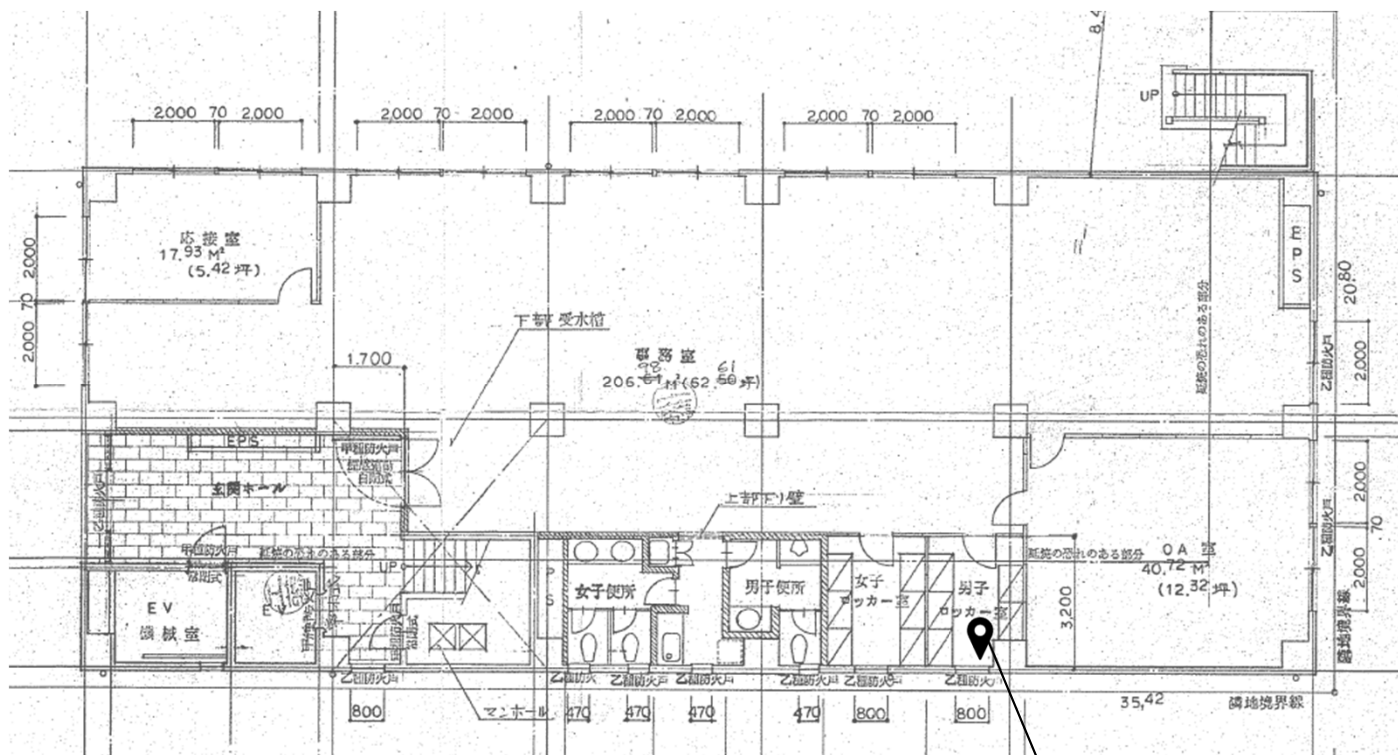

採取前



採取試料




補修後




【調査結果等】

1階 男子更衣室 床 クッションフロアシート

凡
例



含有なし ※No. は分析結果試料 I D



含有 ※No. は分析結果試料 I D




含有建材 ※右記の調査結果等欄

調査写真・調査位置図

株式会社デイラボ

1階

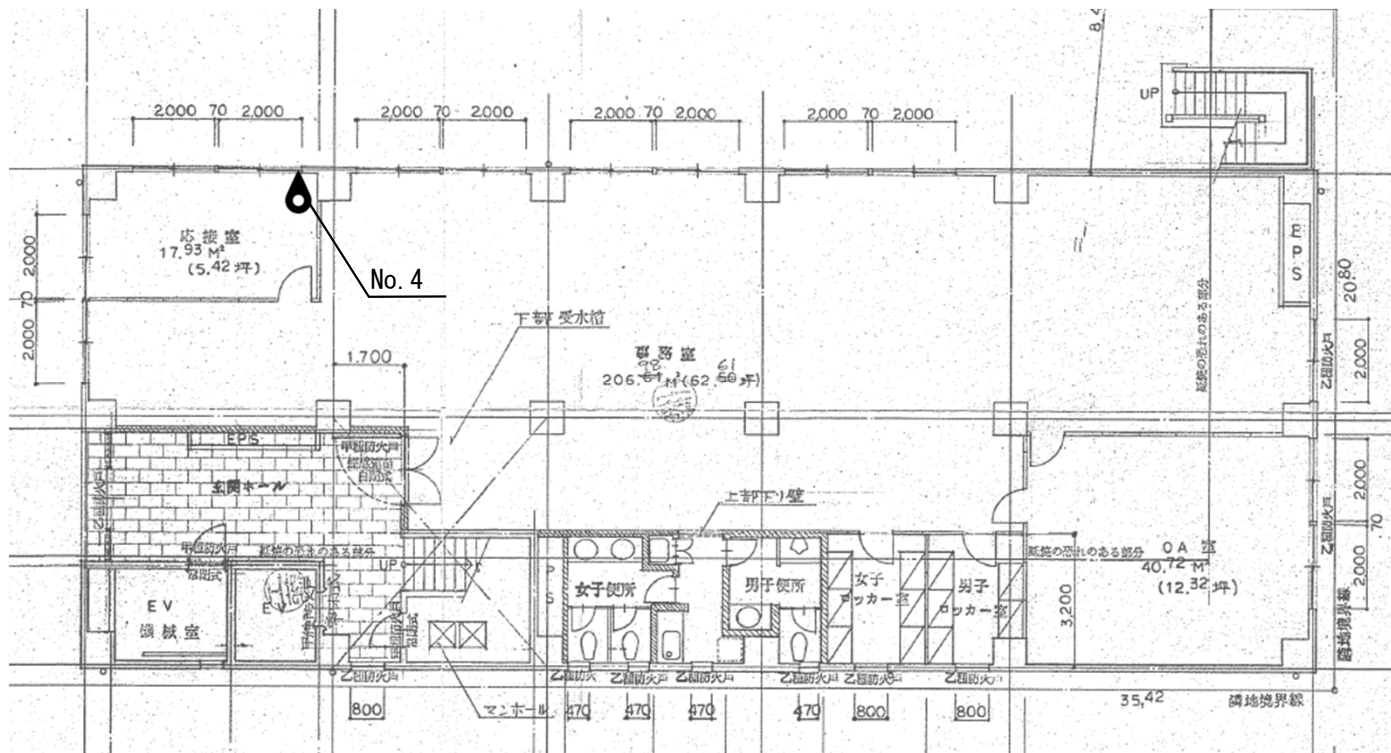

採取前



採取試料



補修後



【調査結果等】

1階 応接室 壁 クロス/石膏ボード

凡
例

No. 〇

含有なし ※No. は分析結果試料 I D

No. 〇


含有 ※No. は分析結果試料 I D

含有建材 ※右記の調査結果等欄

調査写真・調査位置図

株式会社デイラボ

1階

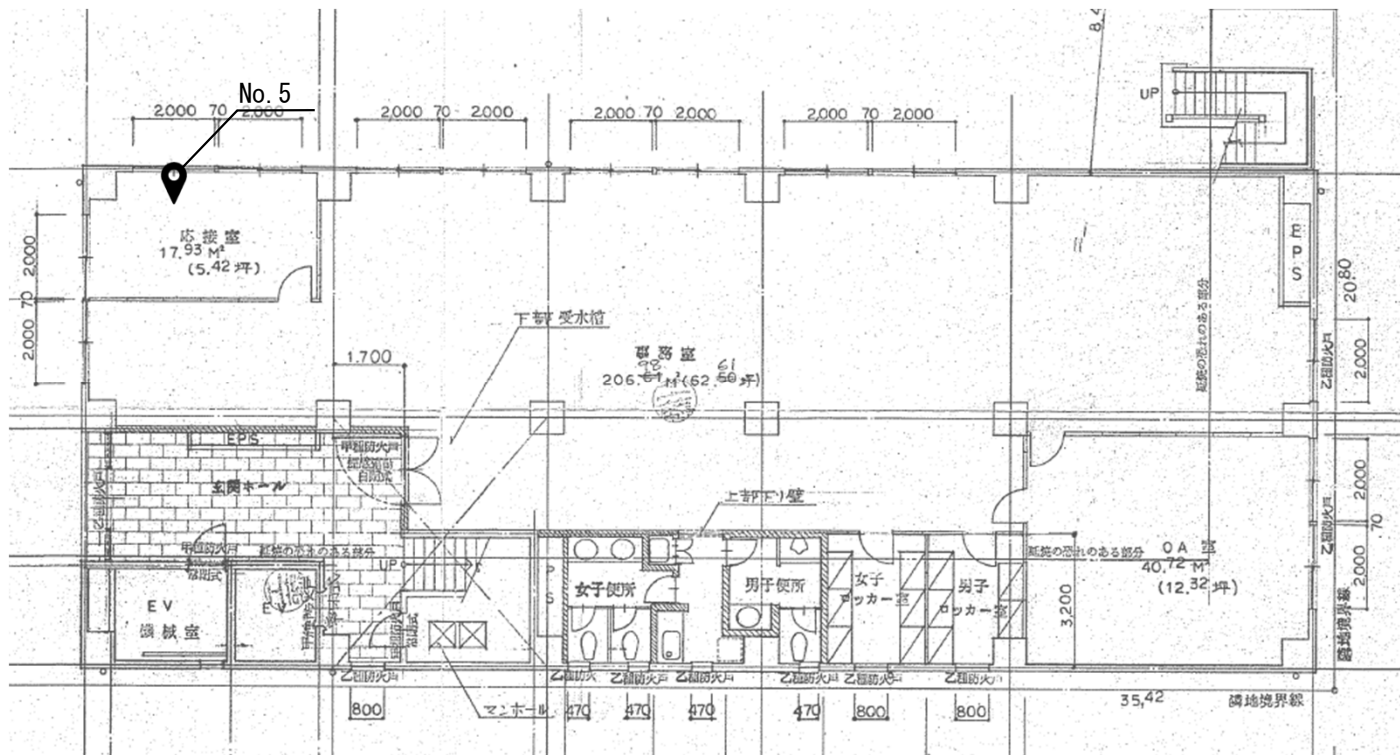

採取前



採取試料



補修後



調査写真・調査位置図

株式会社デイラボ

【調査結果等】

1階 応接室 天井 岩綿吸音板

凡
例

No. 0

含有なし ※No. は分析結果試料 I D


No. 0

含有 ※No. は分析結果試料 I D

Page 10

含有建材 ※右記の調査結果等欄

1階

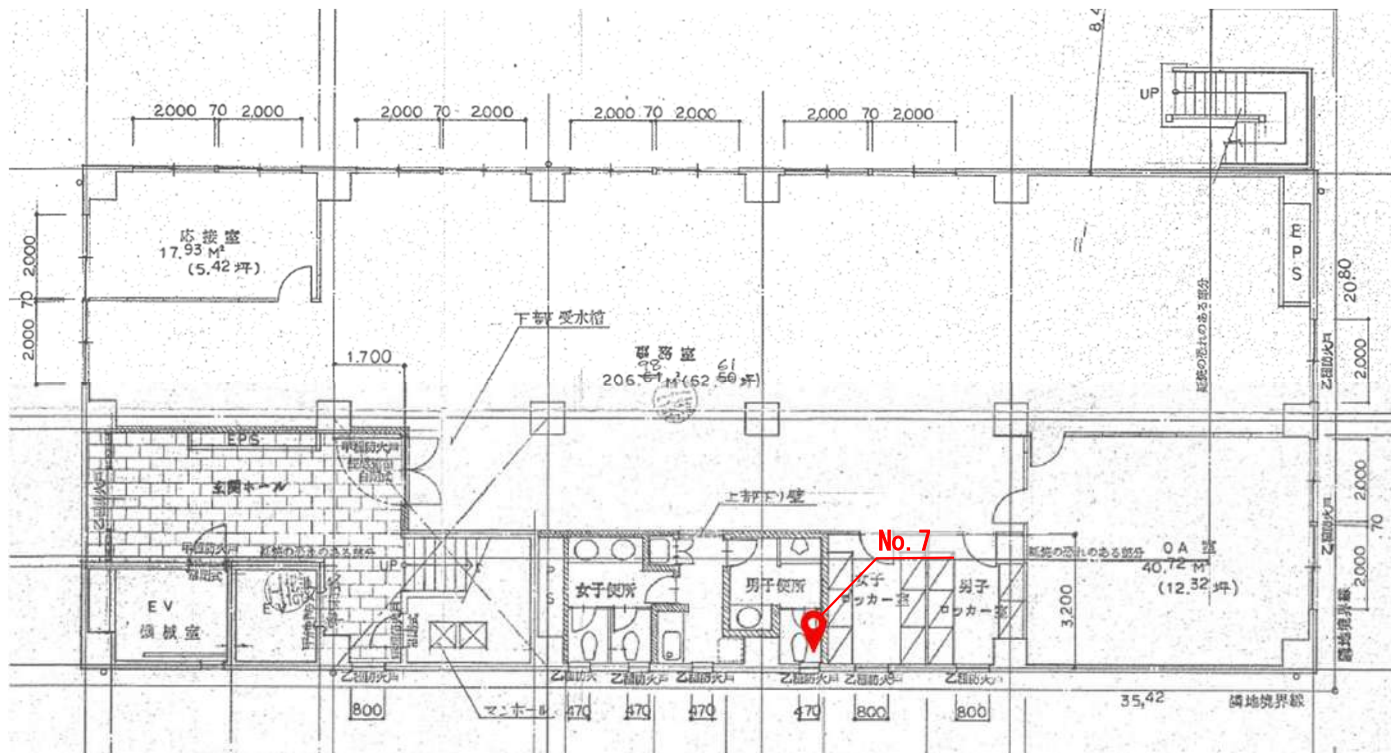

採取前



採取試料



補修後



【調査結果等】

1階 男子トイレ 壁 **スレート板**

凡
例

No. ○
📍

含有なし ※No. は分析結果試料 I D

No. ○
📍

含有 ※No. は分析結果試料 I D

□

含有建材 ※右記の調査結果等欄


調査写真・調査位置図

株式会社デイラボ

1階



採取前

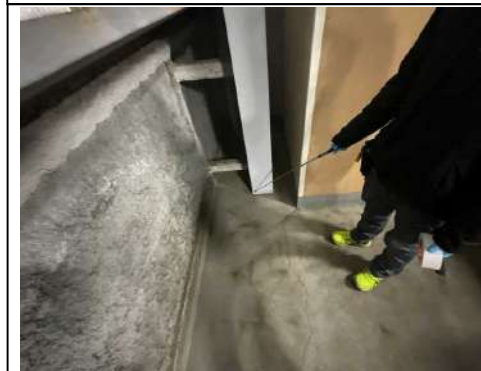

採取試料



補修後



調査写真・調査位置図

株式会社デイラボ

【調査結果等】

1階 EV機械室 柱 けい酸カルシウム板第2種

凡
例

No.

含有なし ※No. は分析結果試料 I D

No. 〇

含有 ※No. は分析結果試料 I D

含有建材 ※右記の調査結果等欄

1階



採取前



採取試料



補修後



調査写真・調査位置図

株式会社デイラボ 15

【調査結果等】

1階 EV機械室 配管 フランジパッキン

凡
例

No.

含有なし ※No. は分析結果試料 I D


No. 0

含有 ※No. は分析結果試料 I D

Page 10

含有建材 ※右記の調査結果等欄

1階

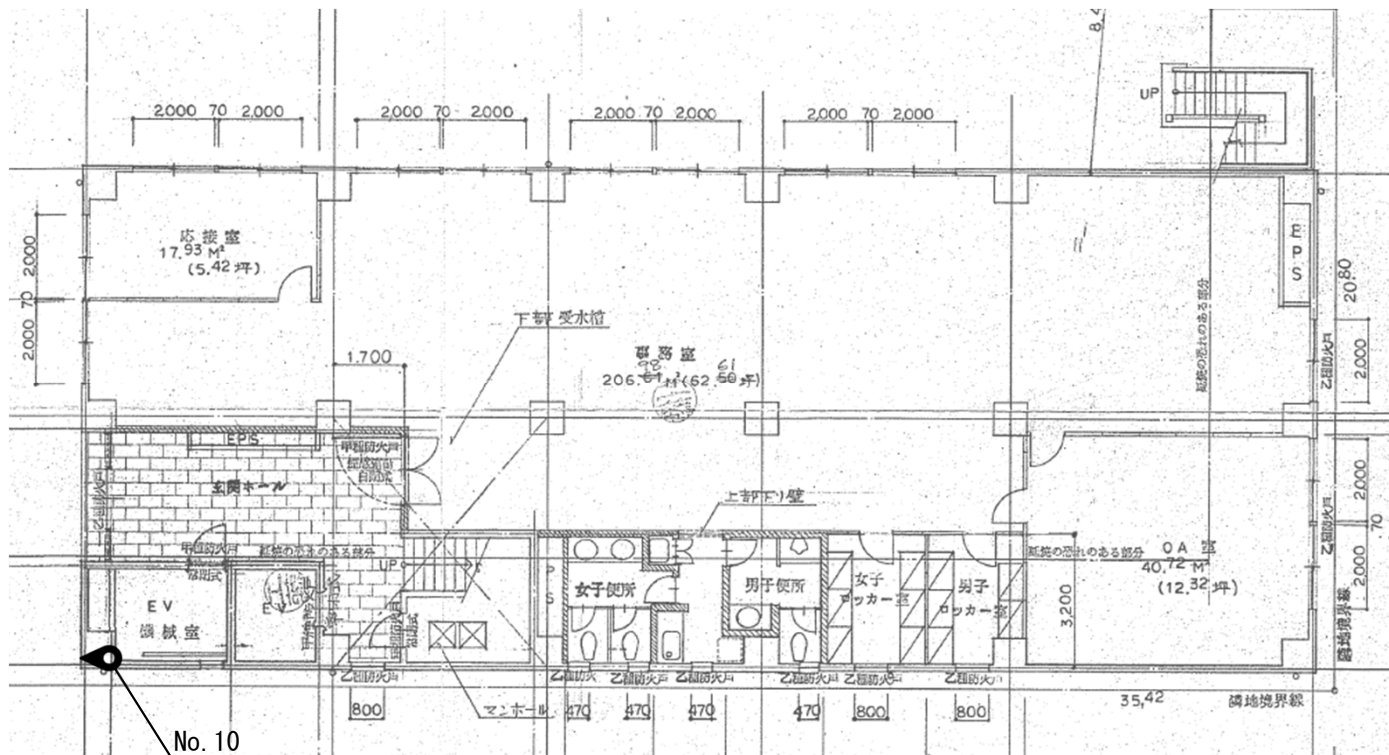

採取前



採取試料



補修後



【調査結果等】

1階 EV機械室 壁貫通部 けい酸カルシウム板第2種

凡
例

No. ○

含有なし ※No. は分析結果試料 I D

No. ○


含有 ※No. は分析結果試料 I D

含有建材 ※右記の調査結果等欄

調査写真・調査位置図

株式会社デイラボ

1階

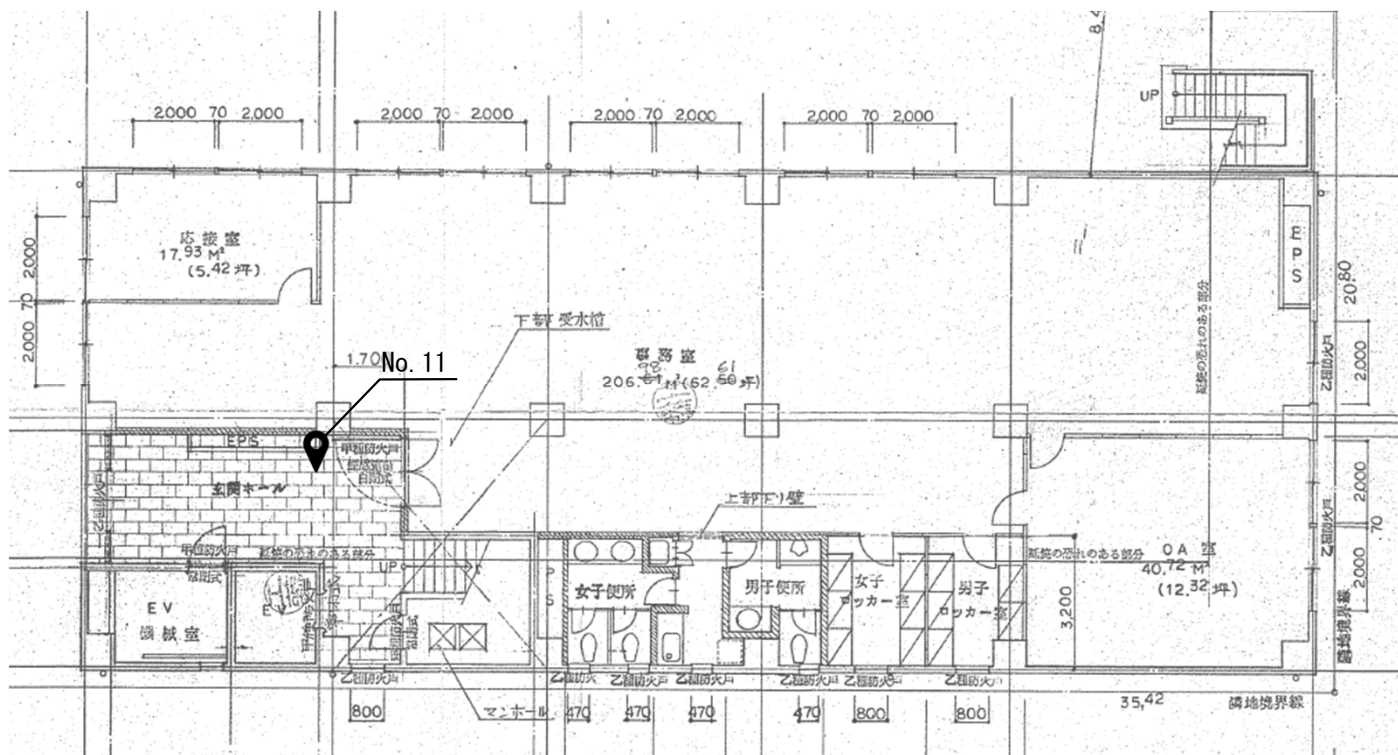

採取前



採取試料



補修後



【調査結果等】


1階 エントランス 梁 吹付材

凡 例	No. ○	含有なし ※No. は分析結果試料 I D
	No. ○	含有 ※No. は分析結果試料 I D
		含有建材 ※右記の調査結果等欄

調査写真・調査位置図

株式会社デイラボ

2階

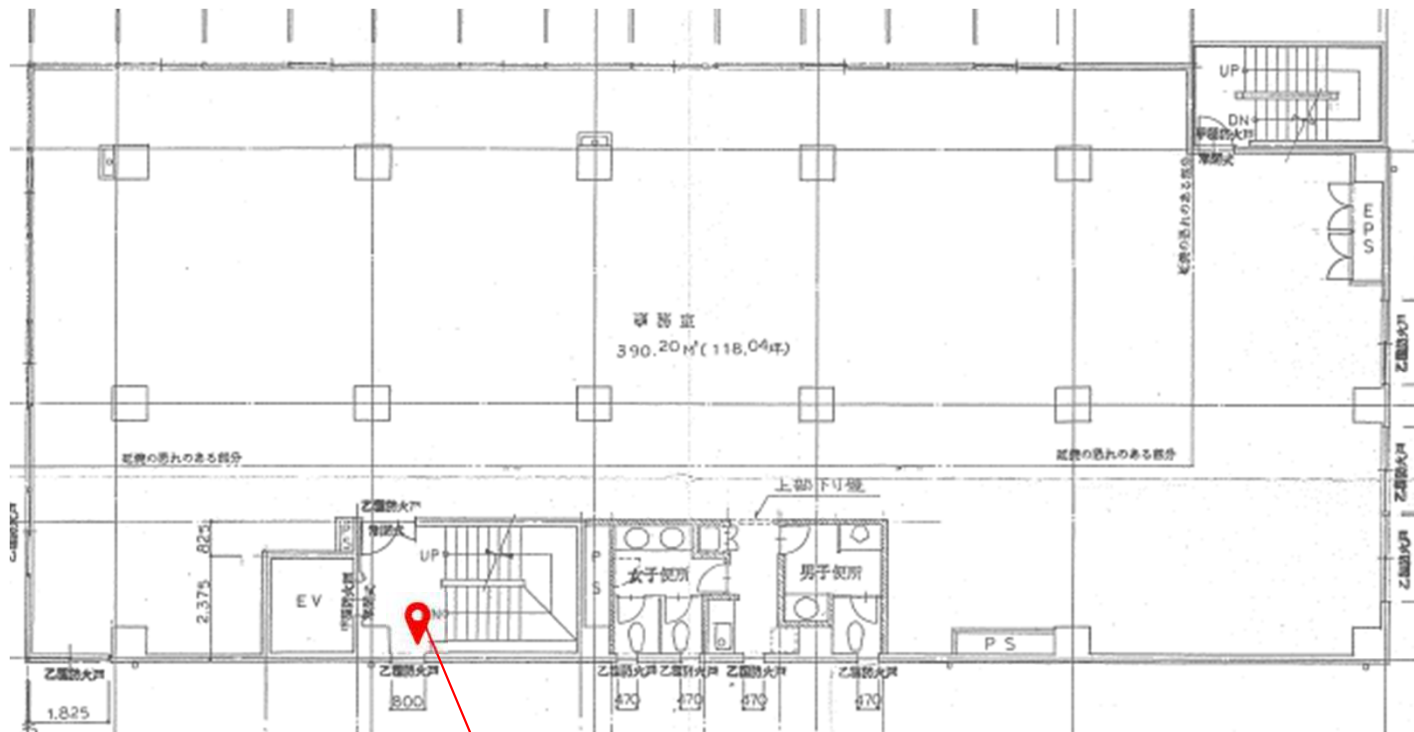

No. 12

採取前



採取試料



補修後



調査写真・調査位置図

株式会社デイラボ

【調査結果等】

2階 階段室 床長尺シート/接着剤

凡
例

No. 0

含有なし ※No. は分析結果試料 I D

No. 0

含有 ※No. は分析結果試料 I D

Page 10

含有建材 ※右記の調査結果等欄

株式会社■■■様

No. T00-00000-A1-001


採取日 : 2024/4/1
受入日 : 2024/4/2
分析日 : 2024/4/5
発行日 : 2024/4/5

株式会社 デイラボ
〒136-0071 東京都江東区亀戸2丁目3-6 TEL:03-3684-5110
試験管理者: デイラボ太郎
(一社)日本環境測定分析協会 アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター
0000-アスベスト-00

件名 : ▲▲ビル 改修工事

試料名 : 1階 オフィス 床 Pタイル/接着剤 判定: 含有

採取住所 : 東京都江東区亀戸2-3-6 施設名 : 百瀬ビル
採取者 : 株式会社デイラボ デイラボ次郎 建設業労働災害防止協会東京支部 一般建築物石綿含有建材調査者
確認分析者 : デイラボ花子 (一社)日本環境測定分析協会 アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター 0000-アスベスト-00
外観写真 断面または外観写真

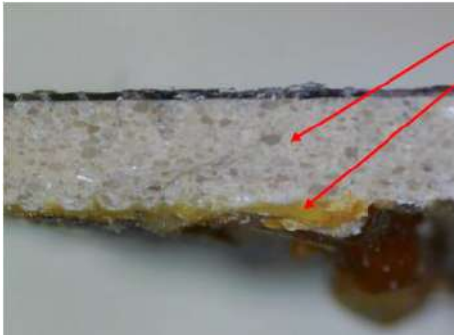

1: Pタイル / ペーグ / 含有なし
2: 接着剤と付着物 / 黄土色/黒色 / 含有

前処理 : ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 浮遊・沈降 その他 ()
層別結果: 目視での判断による。

層	素材・部位等	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロンテライト	トリモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	Pタイル	ペーグ	85%	-	-	-	-	-	-	含有なし
2	接着剤と付着物	黄土色/黒色	15%	0.1-5%	-	-	-	-	-	含有

備考

アスベスト6物質を分析対象とする。リヒタライト/ウィンチャイトは偏光顕微鏡分析においてはアクチノライトとして判別され、それと区別する場合は電子顕微鏡分析を要する。
『含有』→アスベストがその重量の0.1%を超えて含有している事を示す。『検出』→アスベストが1〜2本だけ検出された事を示す。
本方法はアスベスト有無を確認する為の分析方法であり、材質を確認する為の試験方法ではありません。
断面写真にて図示している素材・部位等を分析対象としております。極少量の付着物並びに混入物については、指示がない場合、対象外となります。

株式会社■■■様

No. T00-00000-A1-002

採取日 : 2024/4/1
受入日 : 2024/4/2
分析日 : 2024/4/5
発行日 : 2024/4/5


DAY LAB 株式会社 デイラボ
〒136-0071 東京都江東区亀戸2丁目3-6 TEL:03-3684-5110
試験管理者: デイラボ太郎
(一社)日本環境測定分析協会 アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター
0000-アスベスト-0



件名 : ▲▲ビル 改修工事

試料名 : 1階 給湯室 床 長尺シート 判定: 含有なし

採取住所 : 東京都江東区亀戸2-3-6 施設名 : 百瀬ビル
採取者 : 株式会社デイラボ デイラボ次郎 建設業労働災害防止協会東京支部 一般建築物石綿含有建材調査者
確認分析者 : デイラボ花子 (一社)日本環境測定分析協会 アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター 0000-アスベスト-00
外観写真 断面または外観写真

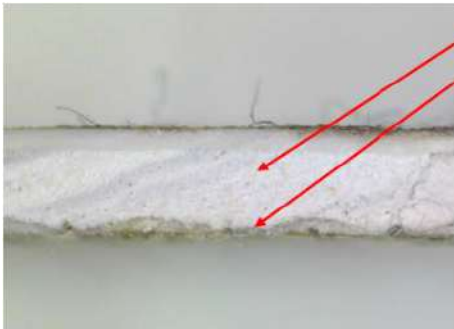

1: 長尺シート / ページュ/白色 / 含有なし
2: 接着剤 / 黄土色 / 含有なし

前処理 : ☒ なし ☐ 灰化 ☐ 酸処理 ☐ 浮遊・沈降 その他 ()
層別結果: 目視での判断による。

層	素材・部位等	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロントライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	長尺シート	ページュ/白色	95%	-	-	-	-	-	-	含有なし
2	接着剤	黄土色	5%	-	-	-	-	-	-	含有なし

備考

アスベスト6物質を分析対象とする。リヒテライト/ウィンチャイトは偏光顕微鏡分析においてはアクチノライトとして判別され、それと区別する場合は電子顕微鏡分析を要する。
『含有』→アスベストがその重量の0.1%を超えて含有している事を示す。『検出』→アスベストが1～2本だけ検出された事を示す。
本方法はアスベスト有無を確認する為の分析方法であり、材質を確認する為の試験方法ではありません。
断面写真にて図示している素材・部位等を分析対象としております。極少量の付着物並びに混入物については、指示がない場合、対象外となります。

株式会社■■■様

No. T00-00000-A1-003

採取日 : 2024/4/1
受入日 : 2024/4/2
分析日 : 2024/4/5
発行日 : 2024/4/5


DAY LAB 株式会社 デイラボ
〒136-0071 東京都江東区亀戸2丁目3-6 TEL:03-3684-6110
試験管理者: デイラボ太郎
(一社)日本環境測定分析協会 アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター
0000-アスベスト-0



件名 : ▲▲ビル 改修工事

試料名 : 1階 男子更衣室 床 クッションフロアシート 判定: 含有なし

採取住所 : 東京都江東区亀戸2-3-6 施設名 : 百瀬ビル
採取者 : 株式会社デイラボ デイラボ次郎 建設業労働災害防止協会東京支部 一般建築物石綿含有建材調査者
確認分析者 : デイラボ花子 (一社)日本環境測定分析協会 アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター 0000-アスベスト-00
外観写真 断面または外観写真

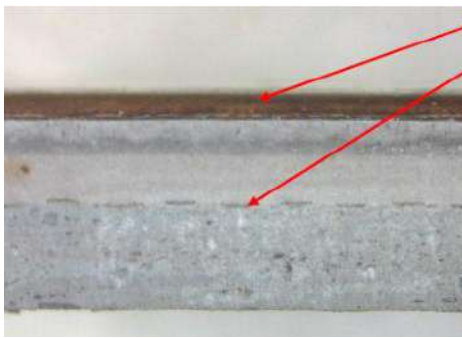

1: 被覆材 / 茶色 / 含有なし
2: シート材 / 薄灰色 / 含有なし

前処理 : ☒ なし ☐ 灰化 ☐ 酸処理 ☐ 浮遊・沈降 その他 ()
層別結果: 目視での判断による。

層	素材・部位等	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロントライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	被覆材	茶色	10%	-	-	-	-	-	-	含有なし
2	シート材	薄灰色	90%	-	-	-	-	-	-	含有なし

備考

アスベスト6物質を分析対象とする。リヒテライト/ウィンチャイトは偏光顕微鏡分析においてはアクチノライトとして判別され、それと区別する場合は電子顕微鏡分析を要する。
『含有』→アスベストがその重量の0.1%を超えて含有している事を示す。『検出』→アスベストが1～2本だけ検出された事を示す。
本方法はアスベスト有無を確認する為の分析方法であり、材質を確認する為の試験方法ではありません。
断面写真にて図示している素材・部位等を分析対象としております。極少量の付着物並びに混入物については、指示がない場合、対象外となります。

株式会社■■■様

No. T00-00000-A1-004

採取日 : 2024/4/1
受入日 : 2024/4/2
分析日 : 2024/4/5
発行日 : 2024/4/5

DAY
LAB

株式会社 デイラボ

〒136-0071 東京都江東区亀戸2丁目3-6 TEL:03-3684-5110

試験管理者: デイラボ太郎

(一社)日本環境測定分析協会 アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター
0000-アスベスト-0

件名 : ▲▲ビル 改修工事

試料名 : 1階 応接室 壁 クロス/石膏ボード 判定: 含有なし

採取住所 : 東京都江東区亀戸2-3-6


施設名 : 百瀬ビル

採取者 : 株式会社デイラボ デイラボ次郎 建設業労働災害防止協会東京支部 一般建築物石綿含有建材調査者

確認分析者 : デイラボ花子 (一社)日本環境測定分析協会 アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター 0000-アスベスト-00

外観写真

断面または外観写真

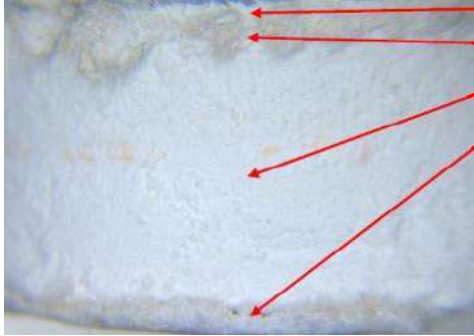

- 1: 化粧材 / 白色 / 含有なし
2: 紙材 / 茶色 / 含有なし
3: 石膏ボード / オフホワイト / 含有なし
4: 紙材 / 茶色 / 含有なし

前処理 : ☐ なし ☒ 灰化 ☐ 酸処理 ☐ 浮遊・沈降 その他 ()

層別結果: 目視での判断による。

層	素材・部位等	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロントライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	化粧材	白色	5%	-	-	-	-	-	-	含有なし
2	紙材	茶色	10%	-	-	-	-	-	-	含有なし
3	石膏ボード	オフホワイト	75%	-	-	-	-	-	-	含有なし
4	紙材	茶色	10%	-	-	-	-	-	-	含有なし

備考

アスベスト6物質を分析対象とする。リヒテライト/ウィンチャイトは偏光顕微鏡分析においてはアクチノライトとして判別され、それと区別する場合は電子顕微鏡分析を要する。

『含有』→アスベストがその重量の0.1%を超えて含有している事を示す。『検出』→アスベストが1~2本だけ検出された事を示す。

本方法はアスベスト有無を確認する為の分析方法であり、材質を確認する為の試験方法ではありません。

断面写真にて図示している素材・部位等を分析対象としております。極少量の付着物並びに混入物については、指示がない場合、対象外となります。

株式会社■■■様

No. T00-00000-A1-005

採取日 : 2024/4/1
受入日 : 2024/4/2
分析日 : 2024/4/5
発行日 : 2024/4/5

DAY LAB 株式会社 デイラボ
〒136-0071 東京都江東区亀戸2丁目3-6 TEL:03-3684-5110
試験管理者: デイラボ太郎
(一社)日本環境測定分析協会 アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター
0000-アスベスト-0




件名 : ▲▲ビル 改修工事

試料名 : 1階 応接室 天井 岩綿吸音板/石膏ボード 判定: 含有なし

採取住所 : 東京都江東区亀戸2-3-6 施設名 : 百瀬ビル
採取者 : 株式会社デイラボ デイラボ次郎 建設業労働災害防止協会東京支部 一般建築物石綿含有建材調査者
確認分析者 : デイラボ花子 (一社)日本環境測定分析協会 アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター 0000-アスベスト-00
外観写真

断面または外観写真

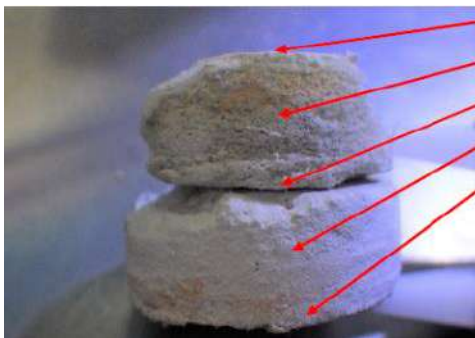

- 1: 化粧材 / 白色 / 含有なし
2: 岩綿吸音板 / 薄灰色 / 含有なし
3: 紙材 / 薄茶色 / 含有なし
4: 石膏ボード / 薄灰色 / 含有なし
5: 紙材 / 薄茶色 / 含有なし

前処理 : ☐ なし ☒ 灰化 ☐ 酸処理 ☐ 浮遊・沈降 その他 ()

層別結果: 目視での判断による。

層	素材・部位等	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロントライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	化粧材	白色	3%	-	-	-	-	-	-	含有なし
2	岩綿吸音板	薄灰色	42%	-	-	-	-	-	-	含有なし
3	紙材	薄茶色	5%	-	-	-	-	-	-	含有なし
4	石膏ボード	薄灰色	45%	-	-	-	-	-	-	含有なし
5	紙材	薄茶色	5%	-	-	-	-	-	-	含有なし

備考

アスベスト6物質を分析対象とする。リヒテライト/ウィンチャイトは偏光顕微鏡分析においてはアクチノライトとして判別され、それと区別する場合は電子顕微鏡分析を要する。
『含有』→アスベストがその重量の0.1%を超えて含有している事を示す。『検出』→アスベストが1~2本だけ検出された事を示す。
本方法はアスベスト有無を確認する為の分析方法であり、材質を確認する為の試験方法ではありません。
断面写真にて図示している素材・部位等を分析対象としております。極少量の付着物並びに混入物については、指示がない場合、対象外となります。

株式会社■■■様

No. T00-00000-A1-006

採取日 : 2024/4/1
受入日 : 2024/4/2
分析日 : 2024/4/5
発行日 : 2024/4/5


DAY LAB 株式会社 デイラボ
〒136-0071 東京都江東区亀戸2丁目3-6 TEL:03-3684-5110
試験管理者: デイラボ太郎
(一社)日本環境測定分析協会 アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター
0000-アスベスト-0



件名 : ▲▲ビル 改修工事

試料名 : 1階 厨房 天井 けい酸カルシウム板第1種 判定: 含有

採取住所 : 東京都江東区亀戸2-3-6 施設名 : 百瀬ビル
採取者 : 株式会社デイラボ デイラボ次郎 建設業労働災害防止協会東京支部 一般建築物石綿含有建材調査者
確認分析者 : デイラボ花子 (一社)日本環境測定分析協会 アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター 0000-アスベスト-00
外観写真 断面または外観写真

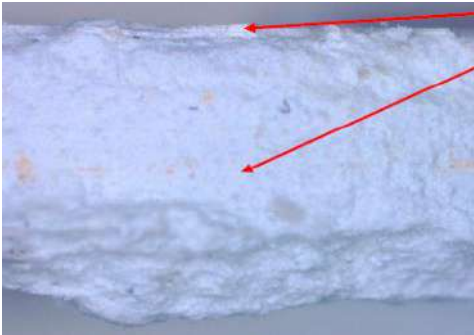

1: 化粧材 / ペーージュ / 含有なし
2: 成形板 / 白色 / 含有

前処理 : ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 浮遊・沈降 その他 ()
層別結果: 目視での判断による。

層	素材・部位等	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロントライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	化粧材	ペーージュ	5%	-	-	-	-	-	-	含有なし
2	成形板	白色	95%	0.1-5%	-	-	-	-	-	含有

備考

アスベスト6物質を分析対象とする。リヒテライト/ウィンチャイトは偏光顕微鏡分析においてはアクチノライトとして判別され、それと区別する場合は電子顕微鏡分析を要する。
『含有』→アスベストがその重量の0.1%を超えて含有している事を示す。『検出』→アスベストが1~2本だけ検出された事を示す。
本方法はアスベスト有無を確認する為の分析方法であり、材質を確認する為の試験方法ではありません。
断面写真にて図示している素材・部位等を分析対象としております。極少量の付着物並びに混入物については、指示がない場合、対象外となります。

株式会社■■■様

No. T00-00000-A1-007

採取日 : 2024/4/1
受入日 : 2024/4/2
分析日 : 2024/4/5
発行日 : 2024/4/5

DAY
LAB株式会社 デイラボ

〒136-0071 東京都江東区亀戸2丁目3-6 TEL:03-3684-5110

試験管理者: デイラボ太郎


(一社)日本環境測定分析協会 アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター
0000-アスベスト-0

件名 : ▲▲ビル 改修工事

試料名 : 1階 女子トイレ 壁 スレート板 判定: 含有

採取住所 : 東京都江東区亀戸2-3-6 施設名 : 百瀬ビル
採取者 : 株式会社デイラボ デイラボ次郎 建設業労働災害防止協会東京支部 一般建築物石綿含有建材調査者
確認分析者 : デイラボ花子 (一社)日本環境測定分析協会 アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター 0000-アスベスト-00
外観写真

断面または外観写真

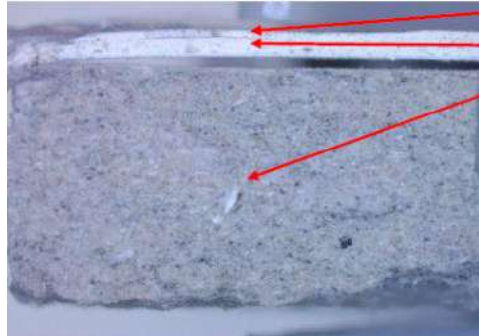

1: 上塗材 / オフホワイト / 含有なし
2: 主材 / 白色 / 含有なし
3: スレート板 / 灰色 / 含有

前処理 : ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 浮遊・沈降 その他 ()

層別結果: 目視での判断による。

層	素材・部位等	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロンタライト	トリモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	上塗材	オフホワイト	2%	-	-	-	-	-	-	含有なし
2	主材	白色	8%	-	-	-	-	-	-	含有なし
3	スレート板	灰色	90%	5-50%	-	-	-	-	-	含有

備考

アスベスト6物質を分析対象とする。リヒテライト/ウィンチャイトは偏光顕微鏡分析においてはアクチノライトとして判別され、それと区別する場合は電子顕微鏡分析を要する。

『含有』→アスベストがその重量の0.1%を超えて含有している事を示す。『検出』→アスベストが1~2本だけ検出された事を示す。

本方法はアスベスト有無を確認する為の分析方法であり、材質を確認する為の試験方法ではありません。

断面写真にて図示している素材・部位等を分析対象としております。極少量の付着物並びに混入物については、指示がない場合、対象外となります。

株式会社■■■様

No. T00-00000-A1-008

採取日 : 2024/4/1
受入日 : 2024/4/2
分析日 : 2024/4/5
発行日 : 2024/4/5


DAY LAB 株式会社 デイラボ
〒136-0071 東京都江東区亀戸2丁目3-6 TEL:03-3684-5110
試験管理者: デイラボ太郎
(一社)日本環境測定分析協会 アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター
0000-アスベスト-0



件名 : ▲▲ビル 改修工事

試料名 : 1階 EV機械室 柱 けい酸カルシウム板第2種 判定: 含有なし

採取住所 : 東京都江東区亀戸2-3-6 施設名 : 百瀬ビル
採取者 : 株式会社デイラボ デイラボ次郎 建設業労働災害防止協会東京支部 一般建築物石綿含有建材調査者
確認分析者 : デイラボ花子 (一社)日本環境測定分析協会 アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター 0000-アスベスト-00
外観写真 断面または外観写真

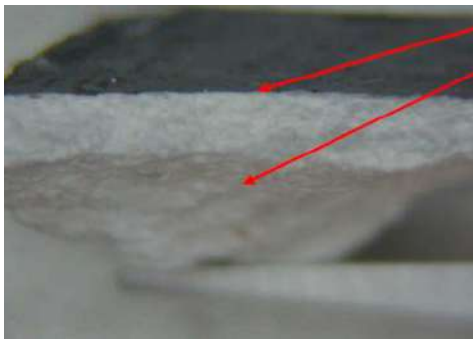

1: 塗材/ 灰色 / 含有なし
2: ケイカル板/ オフホワイト / 含有なし

前処理 : ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 浮遊・沈降 その他 ()
層別結果: 目視での判断による。

層	素材・部位等	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロントライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	塗材	灰色	10%	-	-	-	-	-	-	含有なし
2	ケイカル板	オフホワイト	90%	-	-	-	-	-	-	含有なし

備考

アスベスト6物質を分析対象とする。リヒテライト/ウィンチャイトは偏光顕微鏡分析においてはアクチノライトとして判別され、それと区別する場合は電子顕微鏡分析を要する。
『含有』→アスベストがその重量の0.1%を超えて含有している事を示す。『検出』→アスベストが1～2本だけ検出された事を示す。
本方法はアスベスト有無を確認する為の分析方法であり、材質を確認する為の試験方法ではありません。
断面写真にて図示している素材・部位等を分析対象としております。極少量の付着物並びに混入物については、指示がない場合、対象外となります。

株式会社■■■様

No. T00-00000-A1-009

採取日 : 2024/4/1
受入日 : 2024/4/2
分析日 : 2024/4/5
発行日 : 2024/4/5


DAY LAB 株式会社 デイラボ
〒136-0071 東京都江東区亀戸2丁目3-6 TEL:03-3684-5110
試験管理者: デイラボ太郎
(一社)日本環境測定分析協会 アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター
0000-アスベスト-0



件名 : ▲▲ビル 改修工事

試料名 : 1階 EV機械室 配管 フランジパッキン 判定: 含有

採取住所 : 東京都江東区亀戸2-3-6 施設名 : 百瀬ビル
採取者 : 株式会社デイラボ デイラボ次郎 建設業労働災害防止協会東京支部 一般建築物石綿含有建材調査者
確認分析者 : デイラボ花子 (一社)日本環境測定分析協会 アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター 0000-アスベスト-00
外観写真 断面または外観写真

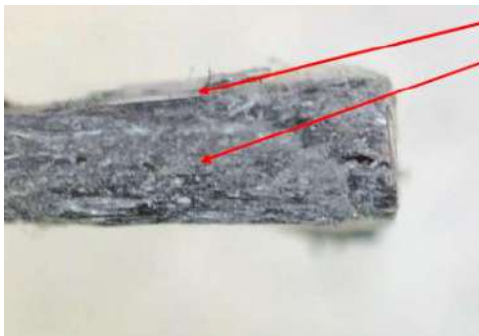

1: 塗料 / ペーージュ / 含有なし
2: ガスケット / 灰色 / 含有

前処理 : ☐ なし ☒ 灰化 ☐ 酸処理 ☐ 浮遊・沈降 その他 ()

層別結果: 目視での判断による。

層	素材・部位等	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロントライト	トレモライト	アキチノライト	アンソファイト	判定
1	塗料	ペーージュ	10%	-	-	-	-	-	-	含有なし
2	ガスケット	灰色	90%	5-50%	-	-	-	-	-	含有

備考

アスベスト6物質を分析対象とする。リヒテライト/ウィンチャイトは偏光顕微鏡分析においてはアキチノライトとして判別され、それと区別する場合は電子顕微鏡分析を要する。
『含有』→アスベストがその重量の0.1%を超えて含有している事を示す。『検出』→アスベストが1~2本だけ検出された事を示す。
本方法はアスベスト有無を確認する為の分析方法であり、材質を確認する為の試験方法ではありません。
断面写真にて図示している素材・部位等を分析対象としております。極少量の付着物並びに混入物については、指示がない場合、対象外となります。

株式会社■■■様

No. T00-00000-A1-010

採取日 : 2024/4/1
受入日 : 2024/4/2
分析日 : 2024/4/5
発行日 : 2024/4/5

DAY
LAB

株式会社 デイラボ

〒136-0071 東京都江東区亀戸2丁目3-6 TEL:03-3684-6110

試験管理者: デイラボ太郎

(一社)日本環境測定分析協会 アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター
0000-アスベスト-0

件名 : ▲▲ビル 改修工事

試料名 : 1階 EV機械室 壁貫通部 けい酸カルシウム板第2種 判定: 含有なし

採取住所 : 東京都江東区亀戸2-3-6

施設名 : 百瀬ビル

採取者 : 株式会社デイラボ デイラボ次郎 建設業労働災害防止協会東京支部 一般建築物石綿含有建材調査者

確認分析者 : デイラボ花子 (一社)日本環境測定分析協会 アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター 0000-アスベスト-00

外観写真

断面または外観写真



1: ケイカル板 / オフホワイト / 含有なし

前処理 : ☐ なし ☒ 灰化 ☐ 酸処理 ☐ 浮遊・沈降 その他 ()

層別結果: 目視での判断による。

層	素材・部位等	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロントライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	ケイカル板	オフホワイト	100%	-	-	-	-	-	-	含有なし

備考

アスベスト6物質を分析対象とする。リヒテライト/ウィンチャイトは偏光顕微鏡分析においてはアクチノライトとして判別され、それと区別する場合は電子顕微鏡分析を要する。

『含有』→アスベストがその重量の0.1%を超えて含有している事を示す。『検出』→アスベストが1~2本だけ検出された事を示す。

本方法はアスベスト有無を確認する為の分析方法であり、材質を確認する為の試験方法ではありません。

断面写真にて図示している素材・部位等を分析対象としております。極少量の付着物並びに混入物については、指示がない場合、対象外となります。

株式会社■■■様

No. T00-00000-A1-011

採取日 : 2024/4/1
受入日 : 2024/4/2
分析日 : 2024/4/5
発行日 : 2024/4/5

DAY LAB 株式会社 デイラボ
〒136-0071 東京都江東区亀戸2丁目3-6 TEL:03-3684-5110
試験管理者: デイラボ太郎
(一社)日本環境測定分析協会 アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター
0000-アスベスト-0



件名 : ▲▲ビル 改修工事

試料名 : 1階 エントランス 梁 吹付材 判定: 含有なし

採取住所 : 東京都江東区亀戸2-3-6 施設名 : 百瀬ビル
採取者 : 株式会社デイラボ デイラボ次郎 建設業労働災害防止協会東京支部 一般建築物石綿含有建材調査者
確認分析者 : デイラボ花子 (一社)日本環境測定分析協会 アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター 0000-アスベスト-00
外観写真 断面または外観写真



1: 吹付材 薄灰色 / 含有なし

前処理 : ☐ なし ☒ 灰化 ☐ 酸処理 ☐ 浮遊・沈降 その他 ()
層別結果: 目視での判断による。

層	素材・部位等	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロントライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	吹付材	薄灰色	100%	-	-	-	-	-	-	含有なし

備考

アスベスト6物質を分析対象とする。リヒテライト/ウィンチャイトは偏光顕微鏡分析においてはアクチノライトとして判別され、それと区別する場合は電子顕微鏡分析を要する。
『含有』→アスベストがその重量の0.1%を超えて含有している事を示す。『検出』→アスベストが1~2本だけ検出された事を示す。
本方法はアスベスト有無を確認する為の分析方法であり、材質を確認する為の試験方法ではありません。
断面写真にて図示している素材・部位等を分析対象としております。極少量の付着物並びに混入物については、指示がない場合、対象外となります。

株式会社■■■様

No. T00-00000-A1-012

採取日 : 2024/4/1
受入日 : 2024/4/2
分析日 : 2024/4/5
発行日 : 2024/4/5


株式会社 デイラボ
〒136-0071 東京都江東区亀戸2丁目3-6 TEL:03-3684-5110
試験管理者: デイラボ太郎
(一社)日本環境測定分析協会 アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター
0000-アスベスト-0

件名 : ▲▲ビル 改修工事

試料名 : 2階 階段室 床 長尺シート/接着剤 判定: 含有

採取住所 : 東京都江東区亀戸2-3-6 施設名 : 百瀬ビル
採取者 : 株式会社デイラボ デイラボ次郎 建設業労働災害防止協会東京支部 一般建築物石綿含有建材調査者
確認分析者 : デイラボ花子 (一社)日本環境測定分析協会 アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター 0000-アスベスト-00
外観写真

断面または外観写真

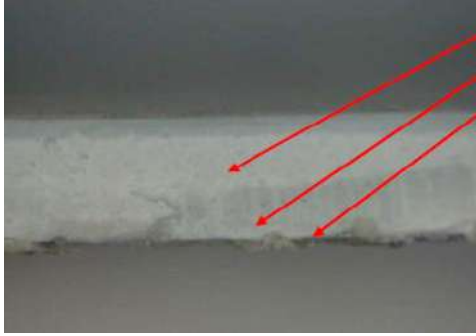

1: 長尺シート / 薄灰色 / 含有なし
2: 網紐 / 白色 / 含有なし
3: 接着剤 / 灰色 / 含有

前処理 : ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 浮遊・沈降 その他 ()

層別結果: 目視での判断による。


層	素材・部位等	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロントライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	長尺シート	薄灰色	90%	-	-	-	-	-	-	含有なし
2	網紐	白色	5%	-	-	-	-	-	-	含有なし
3	接着剤	灰色	5%	0.1-5%	-	-	-	-	-	含有

備考

アスベスト6物質を分析対象とする。リヒテライト/ウィンチャイトは偏光顕微鏡分析においてはアクチノライトとして判別され、それと区別する場合は電子顕微鏡分析を要する。
『含有』→アスベストがその重量の0.1%を超えて含有している事を示す。『検出』→アスベストが1~2本だけ検出された事を示す。
本方法はアスベスト有無を確認する為の分析方法であり、材質を確認する為の試験方法ではありません。
断面写真にて図示している素材・部位等を分析対象としております。極少量の付着物並びに混入物については、指示がない場合、対象外となります。

4. アスベストマップ

※こちらはオプションになります。

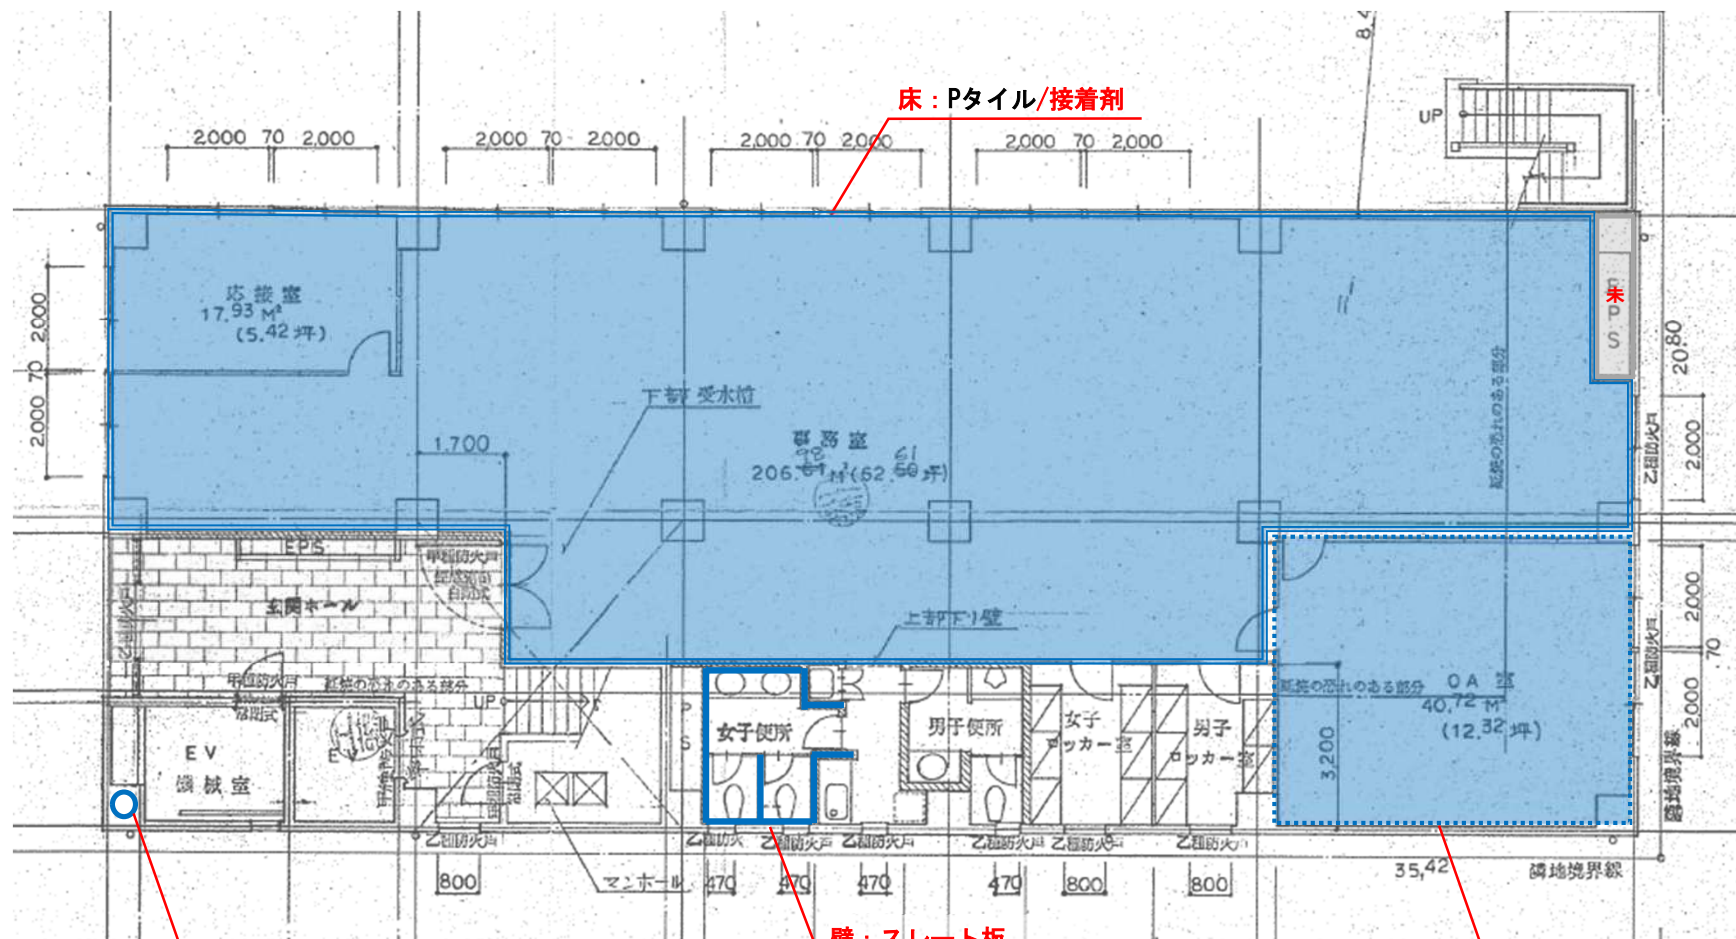


配管：フランジパッキン

壁：スレート板

天井：けい酸カルシウム板第1種

【凡例】						[フロア等]					
レベル1建材		レベル2建材		レベル3建材		未 未調査エリア		要注意箇所		1階 床 壁 天井 その他	
【各種建材一覧】											
レベル1		吹付材	天井		天井材	床		床材	巾木	===	巾木材
レベル2		保温材			ケイ酸カルシウム板第2種(天井)			アスファルト防水	設備等		パッキン類
		耐火被覆板	壁		壁材		仕上塗材・下地調整材(天井)			継手類	
		ケイ酸カルシウム板第2種			ケイ酸カルシウム板第1種(壁)		仕上塗材・下地調整材(壁)			その他(耐火パテ等)	

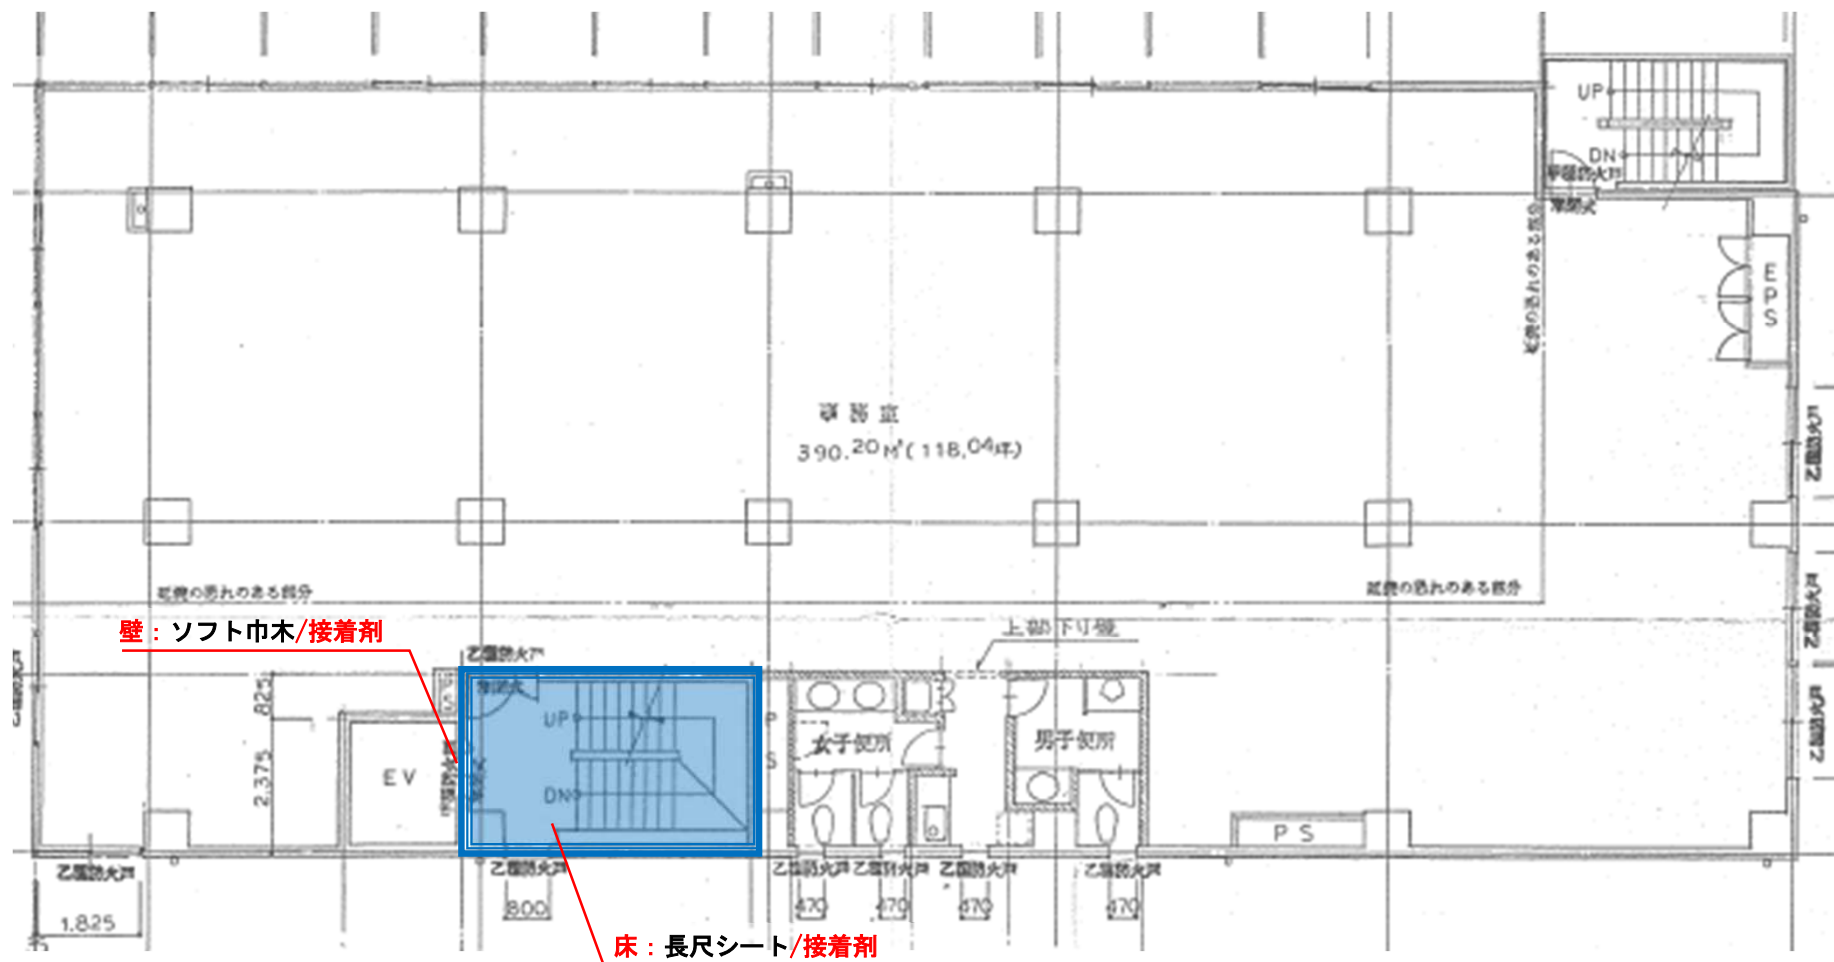

【凡例】							【フロア等】					
 レベル1建材		 レベル2建材		 レベル3建材		 未調査エリア		 要注意箇所		2階 床、壁		
【各種建材一覧】												
レベル1		吹付材	天井		天井材	床		床材	巾木	===	巾木材	
レベル2		保温材			ケイ酸カルシウム板第2種(天井)			アスファルト防水	設備等		パッキン類	
		耐火被覆板	壁		壁材		仕上塗材・下地調整材(天井)			継手類		
		ケイ酸カルシウム板第2種			ケイ酸カルシウム板第1種(壁)		仕上塗材・下地調整材(壁)			その他(耐火パテ等)		